

# UT56

## 使用手册 Operating Manual



标准型数字万用表  
Standard Digital Multimeter

### 一. 概述

全新“UT50”系列中的UT56是一种性能稳定、高可靠性手持式4 1/2位数字多用表，整机电路设计以大规模集成电路，双积分A/D转换器为核心并配以全功能过载保护，可用来测量直流和交流电压及电流、电阻、电容、二极管、三极管、频率以及电路通断，是用户的理想工具。

### 二. 开箱检查

打开包装盒取出仪表，请仔细检查下列附件是否缺少或损坏，如有发现有任何一项缺少或损坏，请即与你的供应商联系。

- \* 使用说明书 一本
- \* 表笔 一付
- \* 保护套(选购件)

### 三. 安全操作准则

UT56仪表符合IEC 1010-1 CAT I 1000V、CAT II 600V和CAT III 300V超电压标准。请遵循本手册的使用说明，否则仪表所提供的保护可能会受到损坏。

1. 后盖没有盖好前严禁使用，否则有电击危险。
2. 量程开关应置于正确测量位置。
3. 检查表笔绝缘层应完好，无破损和断线。
4. 红、黑表笔应插在符合测量要求的插孔内，保证接触良好。
5. 输入信号不允许超过规定的极限值，以防电击和损坏仪表。
6. 严禁量程开关在电压测量或电流测量过程中改变档位，以防损坏仪表。
7. 必须用同类型规格的保险丝更换坏保险丝。
8. 为防止电击，测量公共端“COM”和大地“ $\ominus$ ”之间电位差不得超过1000V。
9. 被测电压高于直流60V或交流30VRms的场合，均应小心谨慎，防止触电。
10. 液晶显示“ $\square$ ”符号时，应及时更换电池，以确保测量精度。

11. 测量完毕应及时关断电源。长期不用时应取出电池。
12. 不要在高温、高湿环境中使用，尤其不要在潮湿环境中存放，受潮后仪表性能可能变劣。
13. 请勿随意改变仪表线路，以免损坏仪表和危及安全。
14. 维护：请使用湿布和温和的清洁剂清洗外壳，不要使用研磨剂或溶剂。


### 四. 电气符号

	机内电池电量不足		接地
	AC(交流)		DC(直流)
	双重绝缘		二极管
	警告提示		蜂鸣通断
	保险丝		
	中国技术监督局, 制造计量器具许可证		
	符合欧洲共同体(European Union)标准		

### 五. 综合指标

1. 功能选择具有32个量程。
2. LCD显示，字高21mm。
3. 过量程显示“1”。
4. 最大显示值19999。
5. 读数保持功能。
6. 全量程过载保护。
7. 自动关机功能。
8. 温度范围：  
工作温度：0°C to 40°C (32 °F to 104 °F)  
储存温度：-10°C to 50°C (14 °F to 122 °F)
9. 电池不足指示：LCD左下方显示“ $\square$ ”符号。
10. 柔性手带便于携带本表。
11. 支架有三种倾角，便于观察显示。
12. 表外形尺寸：190mm×88mm×34mm。
13. 重量：约270克（不包括表笔）（表+保护套+支架）重约550g。

### 六. 外表结构(图1)

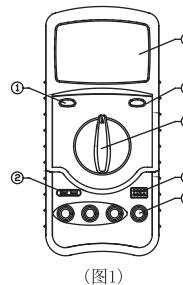

- ① 电源开关
- ② 电容测试座
- ③ LCD显示器
- ④ 数据保持开关
- ⑤ 功能开关
- ⑥ 晶体管测试座
- ⑦ 输入插座

### 七. 测量操作说明

#### 操作前注意事项：

1. 将POWER开关按下，检查9V电池，如果电池电压不足，“ $\square$ ”将显示在显示器上，这时则需更换电池。

2. 测试笔插孔旁边的“ $\Delta$ ”符号，表示输入电压或电流不应超过示值，这是为了保护内部线路免受损坏。
3. 测试之前，功能开关应置于你所需要的量程。

#### 1. 直流电压测量

- (1) 将黑色笔插入COM插孔，红表笔插入V插孔。
- (2) 将功能开关置于V=量程范围，并将测试表笔并接到待测线路上，红表笔所接端子的极性将同时显示。

#### △注意

- \* 如果不知被测电压范围。将功能开关置于最大量程并逐渐下调。
- \* 如果显示器只显示“1”，表示过量程，功能开关应置于更高量程。
- \* “ $\Delta$ ”表示不要输入高于1000V的电压，显示更高的电压值是可能的，但有损坏内部线路的危险。
- \* 当测量高电压时要格外注意避免触电。

#### 2. 交流电压测量

- (1) 将黑表笔插入COM插孔，红表笔插入V插孔。
- (2) 将功能开关置于V~量程范围，并将测试表笔并接到待测线路上。

#### △注意

- \* 参看直流电压“注意”。
- \* “ $\Delta$ ”表示不要输入高于750V有效值的电压，显示更高的电压值是可能的，但是有损坏内部线路的危险。

#### 3. 直流电流测量

- (1) 将黑表笔插入COM插孔，当测量最大值为200mA以下的电流时，红表笔插入mA插孔。当测量最大值为20A的电流时，红表笔插入“A”插孔。
- (2) 将功能开关置A=量程，并将测试表笔串联接入到待测回路里，电流值显示的同时，将显示红表笔的极性。

#### △注意

- \* 如果使用前不知道被测电流范围，将功能开关置于最大的量程并逐渐下调。
- \* 如果显示器只显示“1”，表示过量程，功能开关应置于更高量程。
- \* “ $\Delta$ ”表示最大输入电流为200mA，过量的电流将烧坏保险丝，应即时再更换，20A量程无保险丝保护。

#### 4. 交流电流的测量

- (1) 将黑表笔插入COM插孔，当测量最大值为200mA以下的电流时，红表笔插入mA插孔。当测量最大值为20A的电流时，红色笔插入“A”插孔。
- (2) 将功能开关置于A~量程，并将测试表笔串联接入到待测回路里。

#### △注意

- \* 参看直流电流测量“注意”。

#### 5. 电阻测量

- (1) 将黑表笔插入COM插孔，红表笔插入Ω插孔。
- (2) 将功能开关置于Ω量程，将测试表笔并接到待测电阻上。

#### △注意

- \* 如果被测电阻值超出所选择量程的最大值，将显示过量程“1”，应选择更高的量程，对于大于1MΩ或更高的电阻，要几秒钟后读数才能稳定，对于高阻值读数这是正常的。
- \* 当无输入时，例如开路情况，仪表显示为“1”。

- \* 当检查线路阻抗时，被测线路必须将所有电源断开，电容电荷放尽。
- \* 200MΩ短路时有1000个字，测量时应从读数中减去，如测100MΩ电阻时，显示为110.00，1000个字应被减去（即110.00-10.00=100.00 MΩ）。

#### 6. 电容测量

连接待测电容之前，注意每次转换量程时都需要时间，有漂移读数存在不会影响测试精度。

#### △注意

- \* 仪器本身虽然对电容档设置了保护，但仍须将待测电容先放电然后进行测试，以防损坏仪表或引起测量误差。
- \* 测量电容时，将电容插入电容测试座中。
- \* 测量大电容时稳定读数需要一定的时间。
- \* 单位： $1\text{pF}=10^{-6}\mu\text{F}$ ,  $1\text{nF}=10^{-3}\mu\text{F}$ 。

#### 7. 频率测量

- (1) 将红表笔插入Hz插孔，黑表笔插入COM插孔。
- (2) 将功能开关置于kHz量程，并将测试笔并接到频率源上，可直接从显示器上读取频率值。

注：被测值超过30Vrms时不保证测量精度并应注意安全，因为此时电压已属危险带电范围。

#### 8. 二极管测试及蜂鸣通断测试

- (1) 将黑色表笔插入COM插孔，红表笔插入VΩ插孔（红表笔极性为“+”）将功能开关置于→·↔档，并将表笔连接到待测二极管，读数为二极管正向压降的近似值。
- (2) 将表笔连接到待测线路的两端，如果两端之间阻值低于约50Ω，内置蜂鸣器发声。

#### 9. 晶体管hFE测试

- (1) 将功能开关置hFE量程。
- (2) 确定晶体管是NPN或PNP型，将基极、发射极和集电极分别插入面板上相应的插孔。
- (3) 显示器上将读出hFE的近似值，测试条件： $I_b \approx 10\mu\text{A}$ ,  $V_{ce} \approx 3.0\text{V}$ 。

#### 10. 自动电源切断使用说明

- (1) 仪表设有自动电源切断电路，当仪表工作时间约30分钟左右，电源自动切断，仪表进入睡眠状态。
- (2) 当仪表电源切断后若要重新开启电源，请重复按动电源开关两次。

#### 八. 技术指标

准确度：±(a%读数+n字数)，保质期为1年。  
环境温度：23℃±5℃  
相对湿度：<75%

#### 1. 直流电压

量程	分辨力	准确度(a%读数+b字数)
200mV	10μV	±(0.05%+3)
2V	100μV	
20V	1mV	±(0.1%+3)
200V	10mV	
1000V	100mV	±(0.15%+5)

输入阻抗：所有量程为10MΩ。

过载保护：对于200mV量程为250V DC或AC有效值。其余量程为750Vrms或1000Vp-p峰值。

#### 2. 交流电压

量程	分辨力	准确度(a%读数+b字数)
2V	100μV	±(0.5%+10)
20V	1mV	±(0.6%+10)
200V	10mV	
750V	100mV	±(0.8%+15)

输入阻抗：所有量程为2MΩ。

频率范围：40Hz~400Hz。

过载保护：750Vrms或1000Vp-p 峰值。

显示：平均值响应（正弦波有效值）。

#### 3. 直流电流

量程	分辨力	准确度(a%读数+b字数)
2mA	0.1μA	±(0.5%+5)
20mA	1μA	
200mA	10μA	±(0.8%+5)
20A	1mA	±(2%+10)

过载保护：200mA以下为0.3A/250V保险丝保护，20A无保险丝保护。

最大输入电流：20A（10A以上电流测量时间应不超过15秒）。

测量电压降：满量程为200mV。

#### 4. 交流电流

量程	分辨力	准确度(a%读数+b字数)
2mA	0.1μA	±(0.8%+10)
20mA	1μA	
200mA	10μA	±(1.2%+10)
20A	1mA	±(2.5%+10)

频率响应：40Hz~400Hz。

过载保护：200mA以下为0.3A/250V保险丝保护，20A无保险丝保护。

最大输入电流：20A（10A以上电流测量时间应不超过15秒）。

测量电压降：满量程为200mV。

显示：平均值响应（正弦波有效值）。

#### 5. 电阻

量程	分辨力	准确度(a%读数+b字数)
200Ω	0.01Ω	±(0.5%+10)
2kΩ	0.1Ω	±(0.3%+3)
20kΩ	1Ω	
200kΩ	10Ω	±(0.3%+1)
2MΩ	100Ω	
20MΩ	1kΩ	±(0.5%+1)
200MΩ	10kΩ	±[5%(-1000)+10]

过载保护：所有量程250V DC或AC有效值。

注意：

1. 在200MΩ档，表笔短路，显示器显示1000个字，在测量中应从读数中减去1000个字。
2. 使用200Ω档时，先将表笔短接，显示表笔线的电阻值，实测中减去这一电阻值，得到的是实际被测值。

#### 6. 电容

量程	分辨力	准确度(a%读数+b字数)
2nF	0.1pF	
20nF	1pF	
200nF	10pF	±(4%+20)
2μF	0.1nF	
20μF	1nF	

测试信号为：约400Hz 40mVrms.

#### 7. 频率

量程	分辨力	准确度(a%读数+b字数)
20kHz	1Hz	±(1.5% +5)

输入灵敏度：≤200mVrms, 测量范围为30Vrms以下。

过载保护：250Vrms

#### 8. 二极管和蜂鸣通断测试

量程	分辨力	测试条件
→	显示二极管正向压降近似值，单位为“V”	正向直流电流约1mA 反向直流电压约3.0V
↔	电阻≤50Ω时机内蜂鸣器响，显示电阻近似值，单位为“kΩ”	开路电压约3.0V

过载保护：250V DC或AC有效值。

#### 9. 晶体管hFE测试:

量程	说明	测试条件
hFE	可测NPN型或PNP型晶体管hFE参数，显示范围：0~1000β	基极电流约10μA, Vce约3.0V

#### 九. 保养和维护

##### △注意


该数字万用表是一台精密电子仪器，不要随意更改线路，并注意以下几点：

1. 不要接高于1000V直流电压或高于750V交流有效值电压。
2. 不要在功能开关处于“电流档位”、Ω和→·↔位置时，将电压源接入。
3. 在电池没有装好或后盖没有上紧时，请不要使用此表。
4. 只有在测试表笔移开并切断电源以后，才能更换电池或保险丝。

#### 十. 保护套的使用


该保护套有三种使用形式：

1. 水平放置，支架不打开。见(图一)
2. 小角度放置，支架1打开。见(图二)
3. 大角度放置，支架1打开，支架2拉出。见(图三)

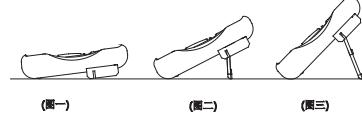

#### 十一. 手带的使用

1. 将带子前端穿过金属圆柱，见图中指示(1)。
2. 手带尾端从前端穿过并拉紧，见图中指示(2)。

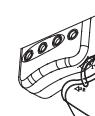

**优利德**

**优利德科技(中国)股份有限公司**

地址:中国广东省东莞松山湖高新技术产业

开发区工业北一路6号

电话:(86-769)8572 3888

邮编: 523 808

<http://www.uni-trend.com.cn>

\* 本说明书内容若有变更，恕不另行通知 \*

中国外观设计专利: ZL97 3 29666.6

本产品依照 UL 及 CE 安全标准设计

执行标准:GB/T 13978-2008